

## Totaalkeuring

**Naam** KOPER A.U.T.O.  
**ADRES** OCCASIONLAAN 13  
**Woonplaats** 1234AB AUTOSTAD  
**Telefoonnr.** 012-3456789  
**Lidmaatschapnr.** 123,456,789.00  
**Keuringsdatum** 07-04-2009  
**Keurmeester** Xtern 1  
**Versie** KOPIE, origineel reeds verstrekt

**Rapportnummer** 220024571  
**Faktuurnummer** 37895  
**Werkordernr** 36075  
**Kenteken** 12-AB-CD  
**Merk/Type** PERSONEN AUTO COUPE  
**Chassisnummer** 123ABC456DEFG7890  
**Motornummer**  
**Datum Deel I** 02-03-2004  
**Datum 1e toel.**  
**Brandstof** BENZINE

**ANWB Autokeuringen**  
Laan van Haamstede 20  
2497 GE Den Haag  
088-2692825  
www.anwb.nl

Pagina 1 van 3

### Algemeen

**Vervaldatum APK** 1-4-2010  
**Afgelezen kilometerstand** 123456 kilometer  
**Kilometerstand is gecontroleerd** ja  
**Komt voor in Nationale AutoPas** ja  
**KM-stand is logisch** ja  
**Roetmeting uitgevoerd**  
**Brandstofcode op kentekenbewijs** B  
**Vraagprijsbeoordeling** De vraagprijs van EUR 8500.00 is EUR 500.00 te hoog.

**Het voertuig verkeert in een behoorlijke staat.**  
**Betreft aankoop van particulier.**

**Opmerking klant:**

### Opmerkingen

Aankoop is wel verantwoord.  
Reserve sleutel niet aanwezig

### Electrische installatie

Onderdeel	Diagnose	L	R	V	A
Aansteker	ontbreekt, alsnog aanbrengen				
Accubevestiging	schoonmaken				
Antenne	vernieuwen				
Portierschakelaar rechts	repareren				
Dimlicht	afstellen				
Stekkerdoos trekhaak	schoonmaken				
Mistlamp-breedstralers condens rechts voor	lekkage opheffen				

### Opmerkingen

Geen opmerkingen.

### Carrosserie en chassis

Het chassis/draaggedeelte heeft geen geconstateerde afwijkingen.  
Het voertuig heeft plaatschade gehad.

Het schadeherstel is goed uitgevoerd.

### Carrosserie en chassis

Het chassis/draaggedeelte heeft geen geconstateerde afwijkingen.  
Het voertuig heeft plaatschade gehad.

Het schadeherstel is goed uitgevoerd.

Onderdeel	Diagnose	L	R	V	A
Bekleding	schoonmaken				
Bodem plaatselijk	tegen roest behandelen				
Ruitensproeier achter	repareren				
Ruitensproeier voor	vernieuwen				
Interieurfilter	vernieuwen				
Portier-vanger kraakt	smeren				
Binnenspiegel	vastzetten				
Voorspatbuis					

### Opmerkingen

De carrosserie is links voor overgespoten  
Geen fout code(s) in het veiligheidssysteem aanwezig.  
Geen fout code(s) in het comfortstelsel aanwezig.

### Motor en toebehoren

#### 4-gasmeting

	Benzine		LPG	
	Stationair	2500	Stationair	-
CO %	0.00	0.01	-	-
HC ppm	7	2	-	-
CO2 %	15.20	15.10	-	-
O2 %	0.01	0.01	-	-
Lambda	1.00	1.00	-	-

Aan de motor is geen overmatige slijtage waargenomen.

Indien de auto voorzien is van een distributieriem dient deze periodiek gecontroleerd cq vervangen te worden.  
Raadpleeg hiervoor het instructieboekje, het onderhoudsschema of uw dealer.  
Als van het voertuig geen onderhoudshistorie bekend is, adviseren wij de distributieriem te laten vervangen.

Onderdeel	Diagnose	L	R	V	A
Aantal graden vorstbeveiliging (°C) -30					
Brandstoffilter	vernieuwen				
Luchtfilterelement	vernieuwen				
Uitlaatdemper	gevorderde slijtage, reparatie nog niet nodig				
Multiriem	vernieuwen				

### Opmerkingen

Geen fout code(s) in het motormanagement aanwezig.

**Stuurinrichting/wielophanging**

	LV	RV	LA	RA	RES
Bandenprofiel (mm)	7.5	7.5	3.5	3.5	8

**Onderdeel**

Veer Lv gebroken  
 Velg(en) rechts voor beschadigd  
 Wieluitlijning na reparatie  
 Wielen voor

**Diagnose**

vernieuwen  
 afstellen  
 balanceren

L R V A

**Opmerkingen**

De banden zijn onregelmatig afgesleten en maken daardoor een bijgeluid.

**Remmen**

	LV	RV	LA	RA	HL	HR
Remkracht (Nw)	2500	2500	1600	1600	1500	1500
Gemeten remschijfdikte (mm)	20.1	20.1	-	-		

**Onderdeel**

Handrem mechanisme  
 Remschijven voor i.v.m. min.dikte ( 21 mm )  
 Remvloeistof

**Diagnose**

afstellen  
 vernieuwen  
 verversen

L R V A

**Opmerkingen**

Geen fout code(s) in het veiligheidssysteem aanwezig.

**Koppeling en aandrijving**

Aan de versnellingsbak is geen overmatige slijtage waargenomen.  
 Aan het differentieel is geen overmatige slijtage waargenomen  
 Er is geringe (toelaatbare) olie lekkage geconstateerd aan de versnellingsbak.

**Onderdeel**

Ashoes rechts buiten

**Diagnose**

vernieuwen

L R V A

**Opmerkingen**

Geen opmerkingen.

**Kosten**

De kosten van een herkeuring bedragen: EUR 51.50  
 Wilt u bij de herkeuring dit rapport meebrengen!